



ヒーター及び延長コード

200W 1本


100W 2本

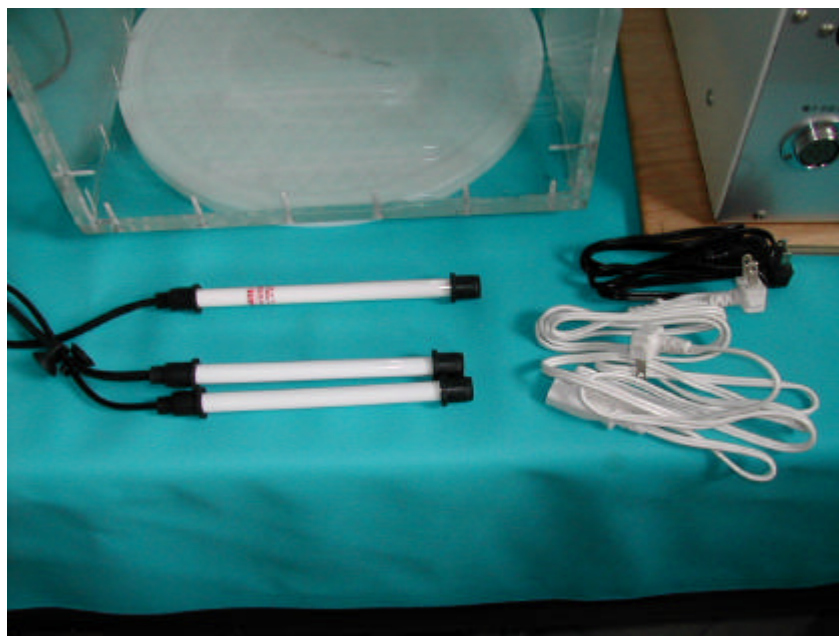

攪拌機シャフトと各班羽根の取り付け

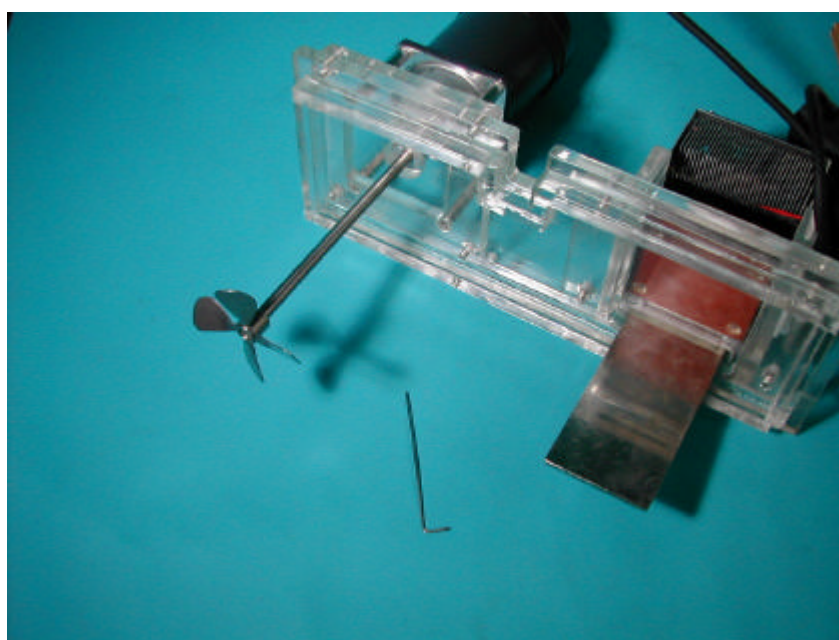

ヒーターの取り付け
後ろ側から見た図

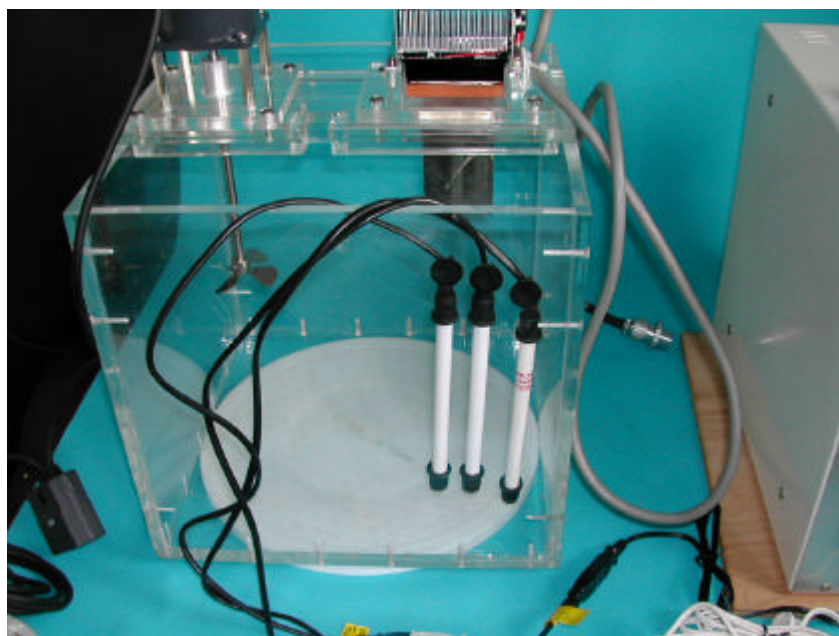

コントロールヒーター 100W



ベースヒーター 100W



メインヒーター 200W



攪拌モーター




電子クーラー



攪拌機本体スイッチはOFFにする。
速度設定機は最小位置にしておく。



温度センサ差込位置

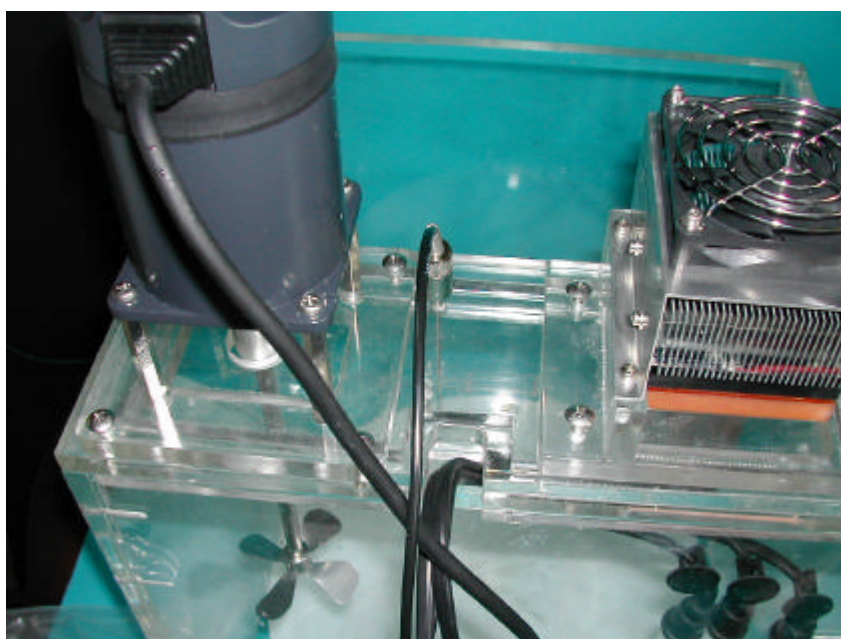


温度センサ端子接続
極性無し



OMEC - 2BFのディップスイッチ
3のみON




OMEC - 2BFの電源プラグはAUXに差し込む

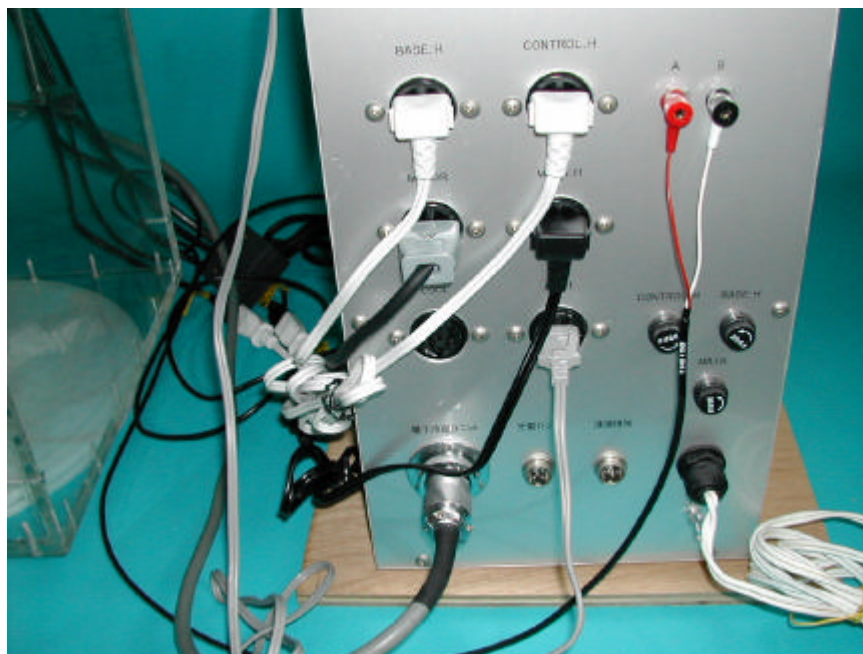


電動マイクロメータープラグ
A X I S 1 に差し込む




液滴落下検知信号ケーブル
A X I S - 2 に差し込む

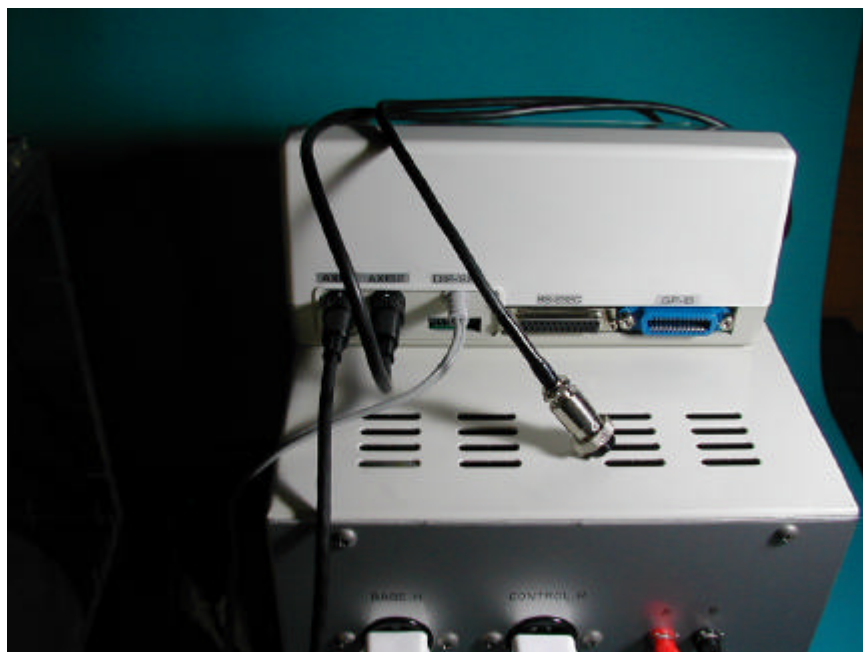

A X I S - 2 から液滴検知に接続

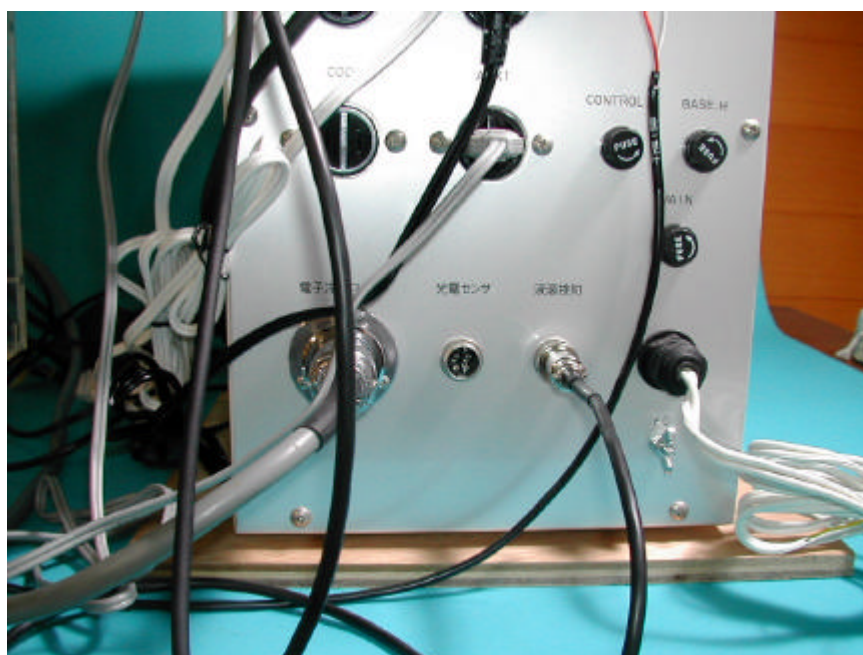

光電センサの取り付け

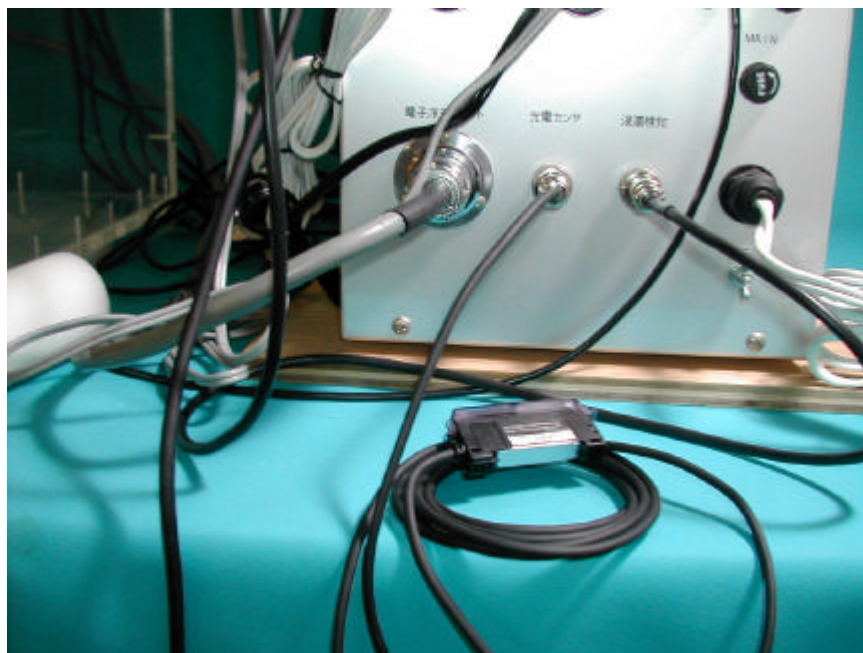

架台の位置合わせ



光電センサのファイバーケーブル固定
ロックレバーをしたに倒して差し込む



光電センサのファイバーケーブル固定
ロックレバーを立ててファイバーをロックする

